

Procedimento para correção do baixo sinal de RX

Para atualizar a ONU 110 B para a versão 1.1-200318 é necessário carregar primeiramente o arquivo ONU110B_temp_1.0-190520.tar. Para isso acesse a interface da ONU através de um navegador web. O ip padrão dela é 192.168.1.254. Vá até a aba Sistema -> Atualização de Firmware, escolha o arquivo e clique em atualizar.

A ONU irá carregar o firmware temporário e reiniciar. Quando o procedimento terminar repita os mesmos passos, mas dessa vez com o arquivo definitivo ONU110B_1.1-200318.tar. A ONU irá reiniciar novamente e após o final do procedimento o sinal de RX estará alterado.

Esse procedimento será efetivo somente para ONUs fabricadas antes da data de 17/06/2019. Equipamentos fabricados após essa data não precisam passar pelo procedimento.

[Link para download](#)

