

## Atualização de Firmware – XRE 1000 – 07/03/2022 - Versão 22.02.01

---

Santa Rita do Sapucaí - MG, 07 de março de 2022

Lançada em 07/03/2022

Versão 22.02.01

- » Correção no tempo de detecção da abertura dos sensores, pois estava com um atraso de milissegundos que poderia influenciar na função intertravamento.

Lançada em 09/06/2021

Versão 21.05.01

- » Melhorias na identificação do controle remoto utilizado.

Lançada em 20/01/2021

Versão 21.01.04

- » Versão de lançamento para o MIP 1000 IP;
- » Melhorias na função arrombamento.

Lançada em 16/11/2020

Versão 20.09.02 (V2)

- » Criada a opção de desabilitar o envio dos eventos de botoeira para o MIP 1000;
- » Criada a função arrombamento, permitindo gerar um alarme no caso de uma violação. Para isso, é necessário que o MIP também esteja atualizado para a versão 20.11.01 ou superior.

Lançada em 19/05/2020

Versão 20.03.02 (V2)

- » Correção no acionamento das saídas do XRE 1000, onde elas não acionam, mas é gerado o evento de acionamento no MIP 1000.

# CHANGELOG



Lançada em 20/01/2020

Versão 20.01.01 (V2)

- » Melhoria na validação dos controles remotos XTR 1000, evitando que ocorram falhas de acionamento ou até mesmo que o controle deixe de funcionar no XRE, mesmo estando cadastrado no MIP 1000.

Lançada em 12/07/2019

Versão 19.06.01 (V2)

- » Melhorias no sincronismo das informações entre o XRE 1000 e o XTR 1000, evitando que o controle deixe de funcionar ou que precise ser pressionado várias vezes para acionar a saída do receptor.

Lançada em 17/07/2018

Versão 18.07.02 (V2)

- » Correção da função de sensor no XRE 1000 para que continue funcionando após habilitar o intertravamento no dispositivo;
- » Melhoria na ativação do pânico, através do controle remoto XTR 1000, quando o botão configurado para isso também é utilizado para acionar uma das saídas do dispositivo. O XRE 1000 acionará apenas uma vez a saída se o botão ficar pressionado pelo tempo configurado de pânico.  
Obs.: Para o correto funcionamento é necessário atualizar o MIP 1000 para a versão 18.07.03 (V2) ou superior.

Lançada em 22/12/2017

Versão 17.11.04 (V2)

- » Melhoria na recepção de controle remoto XTR 1000 para corrigir o problema de pressionar o botão cadastrado, gerar o evento de acionamento da saída do XRE 1000 no display do MIP 1000, mas a sua saída não aciona. Apenas após pressionar o botão pela terceira vez que a saída realmente é acionada.

Lançada em 25/07/2017

Versão 17.04.01 (V2)

- » Essa nova versão de firmware torna seu sistema autônomo, trazendo inúmeras vantagens como funcionamento dos controles XTR 1000 quando não houver comunicação com o MIP. Entretanto, é necessário que duas condições sejam atendidas:
  - o Para que o seu dispositivo funcione corretamente é **NECESSÁRIO** a atualização do firmware do MIP 1000 que está ligado a esse produto para a versão autônoma.
  - o O seu XRE 1000 deve possuir o modelo de placa /2 ou superior. Na imagem abaixo veja como identificar a versão de sua placa:



Obs.: Caso você possua uma placa versão /1 vá a sua assistência técnica mais próxima, em posse da nota fiscal do produto, a fim de requisitar a troca por uma nova placa /2 ou superior de forma gratuita.

**Atenção: Versão de Placa com final /1 não pode ser atualizada!**

