


## Procedimento para Atualização Automática Gravadores Veiculares

Esta função permite que, quando conectado à rede, o gravador reconheça automaticamente uma nova versão de firmware.

*Obs: essa função só está disponível a partir do firmware 10-04-2025 e só reconhecerá versões lançadas após essa data.*

### 1. Habilitando a verificação de atualização automática.


- Certifique-se de que o gravador está conectado a rede (Wi-Fi ou Chip de Dados).
- Acesse o menu configurações e selecione Sistema > Atualizar > Atualização Online.
- Habilite a verificação automática de atualizações.

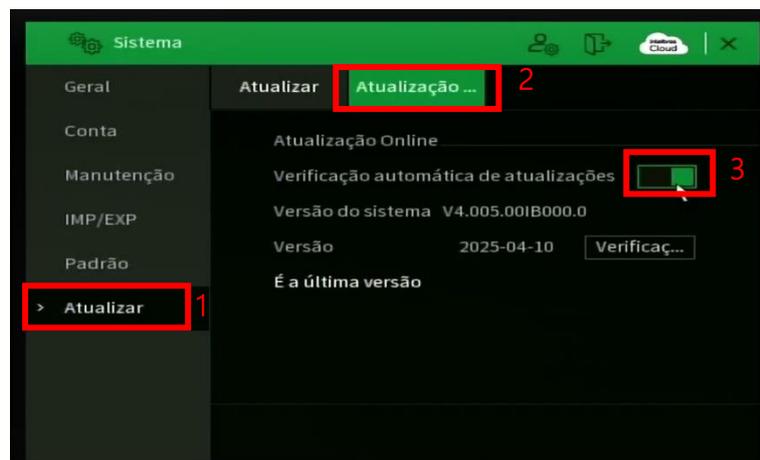


- Feito isso a atualização automaticamente estará ativada e um pop-up aparecerá na tela quando houver uma nova versão de firmware disponível.

### 2. Atualização automática através da interface local.


- Ao ser notificado sobre uma nova versão, caso deseje atualizar basta apertar em "OK".

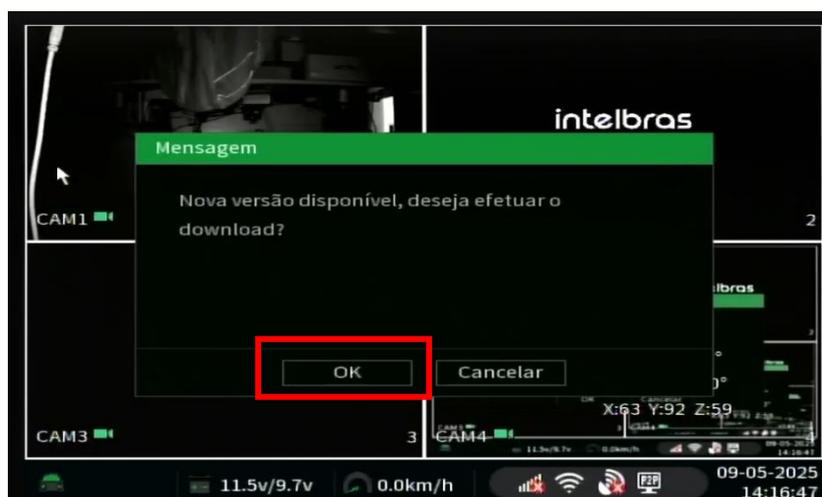


- O sistema faz o download da versão e após inicia a atualização do dispositivo, o andamento da atualização pode ser acompanhado na barra de progresso.

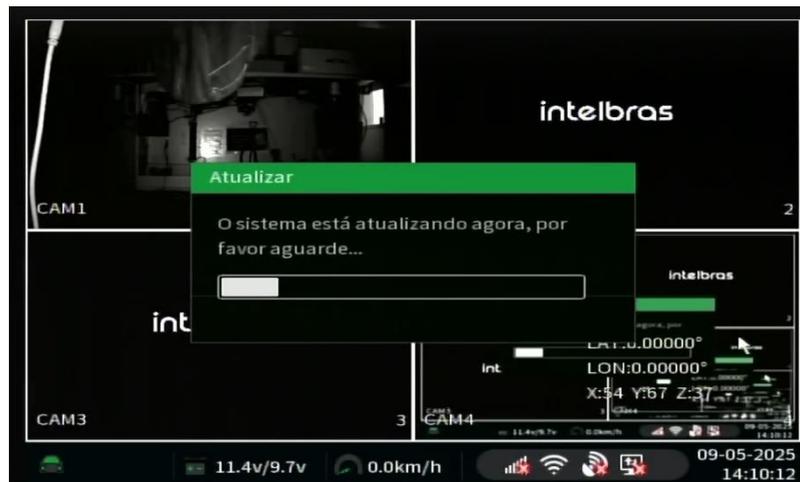

- Feito isso, seu gravador reiniciará e estará atualizado com a nova versão de firmware.
- Caso deseje verificar manualmente se há uma nova versão disponível ou tenha apertado cancelar no pop-up de nova versão disponível, selecione "Verificação Manual"

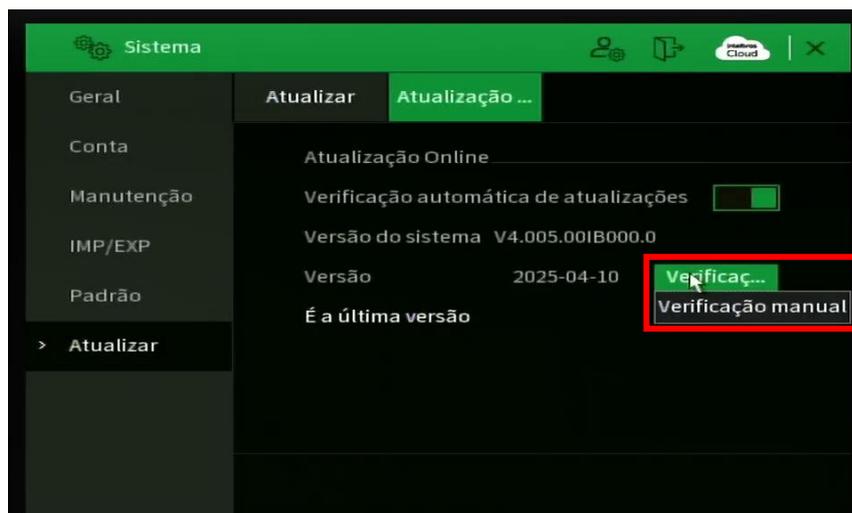

- Caso haja uma nova versão e deseje atualizar, basta clicar em "Atualize agora" > Atualização manual. Também é possível selecionar a opção "Lembrar mais tarde".

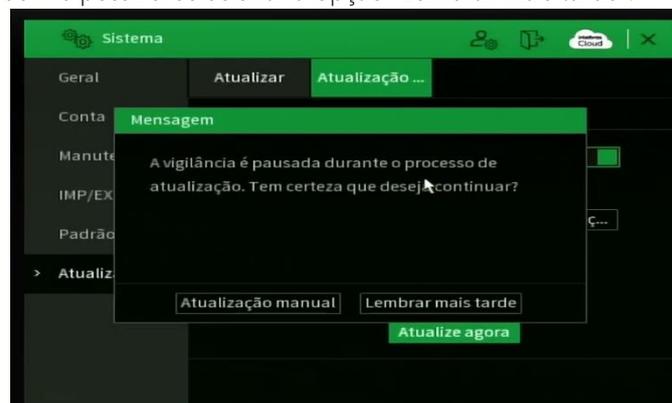

**Observações:**

1. Caso deseje habilitar a verificação automática de atualizações através da interface web, basta seguir o mesmo procedimento do passo a passo acima.
2. O pop-up só está disponível na interface local, caso deseje atualizar o gravador através da atualização automática pela interface web, verifique manualmente na interface conforme o tutorial acima.
3. Para não ocorrer problemas, durante a atualização o gravador não respeitará o tempo de pós chave configurado, por isso, é importante que o pós chave esteja instalado corretamente.
4. Durante o processo de atualização a captação de imagens é pausada.